



GERKE

REPERATUR ANLEITUNG FÜR SPANNACHSEN MIT LEISTEN

Gerke Wickeltechnik GmbH
Alte Bleiche 3
D – 34346 Hann. Münden
Telefon +49 (0)5541 – 34107
Fax +49 (0)5541 – 34512
www.gerke-wt.de

Beim Luftverlust am Schlauch verfahren sie bitte wie folgt:

- Bitte prüfen Sie zunächst, ob sich nicht die Schrauben (A) im Nutenstein gelöst haben. Nur leicht anziehen.

Ansonsten bitte wie folgt vorgehen:

- Endkappen (L) entfernen durch lösen der Schraube (H).
- Schrauben (A) lösen, Nutensteine (B) und Druckstücke (B) nach außen herausziehen.
- Spannleisten (D) mit Schutzband (E) nach außen ziehen.
- Luftschlauch (F) mit Luftverteiler (C) aus der Nute nehmen.
- Luftverteiler in neuen Luftschlauch einsetzen.
- Luftschlauch mit Luftverteiler in die Nute legen, darauf achten, dass der Luftverteiler richtig in der Bohrung sitzt.
- Schutzband einlegen.
- Druckstücke mit Nutenstein an der Ventilseite in die Nute schieben und schraubenleicht anziehen.
- Spannleisten in die Nute schieben.
- Nute mit Druckstück und Nutenstein verschlissen, Schraube leicht anziehen.
- Endkappen montieren.

Bitte darauf achten das der Nutenstein mit den zwei Schrauben am Luftverteiler ist.

- A) Schrauben
- B) Nutenstein u. Druckstück
- C) Luftverteiler
- D) Leiste
- E) Schutzband
- F) Luftschlauch
- G) Ventil
- H) Schraube
- L) Endring
- M) O-Ring
- N)
- P) Klemmschraube
- Q) Trägerrohr

